ALMA	**FICHE DE MAINTENANCE** Remplacement des piles du calculateur indicateur UNI	FM 8009 FR E www.alma-alma.fr

Les piles doivent être changées hors zone explosible. Les plombs protégeant l'ouverture du boîtier ne peuvent être brisés que par un personnel habilité

Se référer au manuel utilisateur pour toute information complémentaire.

La certification ATEX du dispositif calculateur-indicateur UNI impose l'utilisation de piles spécifiques voir NT IN ATEX 010

La durée de vie des piles dépend de la fréquence d'utilisation.

ALMA recommande de les remplacer avant 12 mois.

La tension d'une pile neuve est de 3.6V. Cette valeur est vérifiable en consultant le menu SuPErVi>MAintEn>VbAt 1 et VbAt 2. Si les tensions affichées sont inférieures ou égales à 3.2V, les deux piles doivent impérativement être remplacées. Si une des tensions affichées se rapproche de 3.2V, planifier un remplacement rapide des deux piles. Quelle que soit leur tension, les piles doivent être systématiquement remplacées lors de chaque contrôle réglementaire.

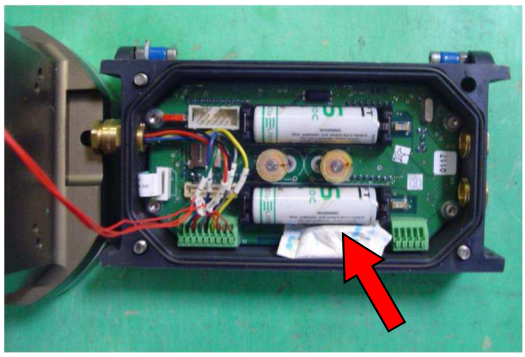

1 CHANGEMENT DES PILES

- Ouvrir le boîtier / calculateur UNI en enlevant les 4 vis CHC
- Procéder au remplacement des piles de la manière suivante et en respectant la polarité :
  - Retirer la première pile et insérer une pile neuve
  - Retirer la deuxième pile et insérer une pile neuve

Attention : le retrait des 2 piles simultanément entraîne la perte de l'heure et des données du mesurage non soldé.

2 FERMETURE DU BOITIER

- Positionner le joint correctement, le graisser éventuellement
- Ajouter dans le boîtier un nouveau sachet de déshydratant de 2g – gel de silice

ATTENTION : RISQUE DE DOMMAGES IRREVERSIBLES A L'ECRAN

Refermer le coffret en prenant soin de ne pas coincer les fils.

- Ne pas coincer les fils entre les bobines ou les piles et le corps de la turbine
- Ne pas coincer les fils entre les piles et les mousses de maintien