



GUIDE D'UTILISATION

Transfert des paramètres et comptes rendus de mesurage de l'UNI sur PC

GU 7110 FR B
www.alma.alma.fr

1. TRANSFERT DES FICHIERS DE L'UNI SUR LA CLE CTD+

⚠ La clé CTD+ n'est pas ATEX, elle doit impérativement être utilisée hors zone explosible.

Recommandations pour un transfert réussi :

- Vérifier l'état de la pile de la clé (fiche maintenance FM 8014)
- Positionner la clé comme décrit plus bas pour qu'elle soit correctement détectée par l'UNI
- Ne pas brancher le câble USB sur la clé pendant le transfert des données

- Ne pas enlever la clé avant le transfert des 2 fichiers.

Si le message FAIL s'affiche, recommencer la procédure pas à pas en veillant à respecter ces recommandations.

☞ Positionner la clé comme ci-dessous :




☞ Appuyer simultanément sur les touches RAZ et Select. pendant au moins 2 secondes.



Appui simultané > 2s

Attention : L'appui non simultané sur ces 2 touches sélectionne le produit suivant. En cas de nouveau mesurage, vérifier le produit souhaité.

Attendre la fin du transfert des 2 fichiers. Vérifier que le message ci-dessous s'affiche :

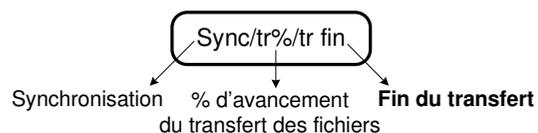


Les fichiers transférés sont au format '.csv'

☞ Retirer la clé

2. TRANSFERT DES FICHIERS DE LA CLE CTD+ SUR L'ORDINATEUR

⚠ Il est important de lire les instructions jusqu'à la fin du document

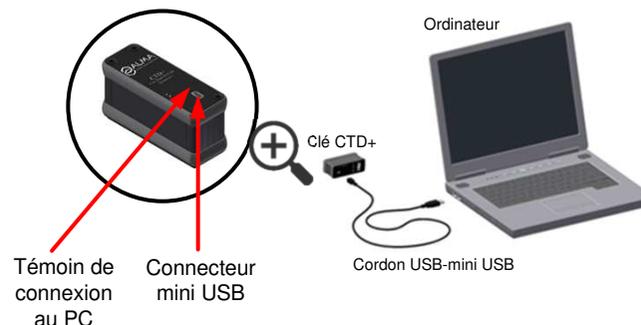

☞ Connecter le câble USB 2.0 sur la clé

☞ Connecter le câble USB 2.0 sur l'ordinateur

Une diode s'allume sur la clé pour indiquer qu'elle est détectée par l'ordinateur

☞ Accéder au répertoire de la clé (voir documentation de l'ordinateur)

Les fichiers contenant les comptes rendus de mesurage s'identifient par M00001234 où 1234 est la référence du compteur ou de l'ensemble de mesurage.

Les fichiers contenant les paramètres s'identifient par P00001234 où 1234 est la référence du compteur ou de l'ensemble de mesurage.

⚠ Il est recommandé de renommer les fichiers avant de les placer dans le répertoire destiné aux sauvegardes.

☞ RETIRER LA CLE EN SUIVANT CES INDICATIONS :

- Pointer l'icône et cliquer sur le bouton gauche de la souris



CLIC GAUCHE SUR L'ICONE

- Effectuer un clic droit sur « Retirer Périphérique de stockage de masse USB... »



CHOISIR ET CLIQUER SUR...

- Attendre le message de confirmation et vérifier que la diode verte est éteinte. La clé est alors hors tension



ATTENDRE MESSAGE DE CONFIRMATION

- Le câble USB peut être débranché de l'ordinateur.

NOTE 1 : Suivant la version du système d'exploitation de l'ordinateur, le retrait de la clé peut nécessiter la fermeture d'autres fichiers du même type.


NOTE 2 : En cas d'utilisation de Windows US, la procédure pour modifier le séparateur de listes est décrite au verso du présent document.

PROCEDURE DE MODIFICATION DU SEPARATEUR DE LISTES


Le séparateur de listes reconnu pour l'utilisation de la clé CTD+ est le point-virgule.

Dans le cas où votre système utilise un autre séparateur de listes, il est nécessaire de le modifier afin de pouvoir exploiter les données recueillies par l'intermédiaire de la clé CTD+ sur votre ordinateur.

- Dans panneau de configuration, aller dans « Région et langue » pour modifier le format des nombres

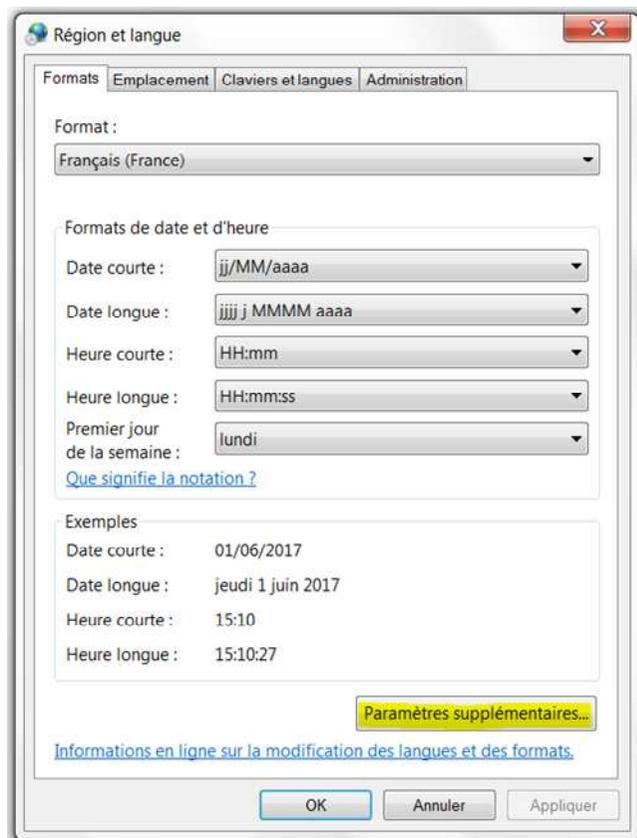

- Cliquer sur Paramètres supplémentaires...

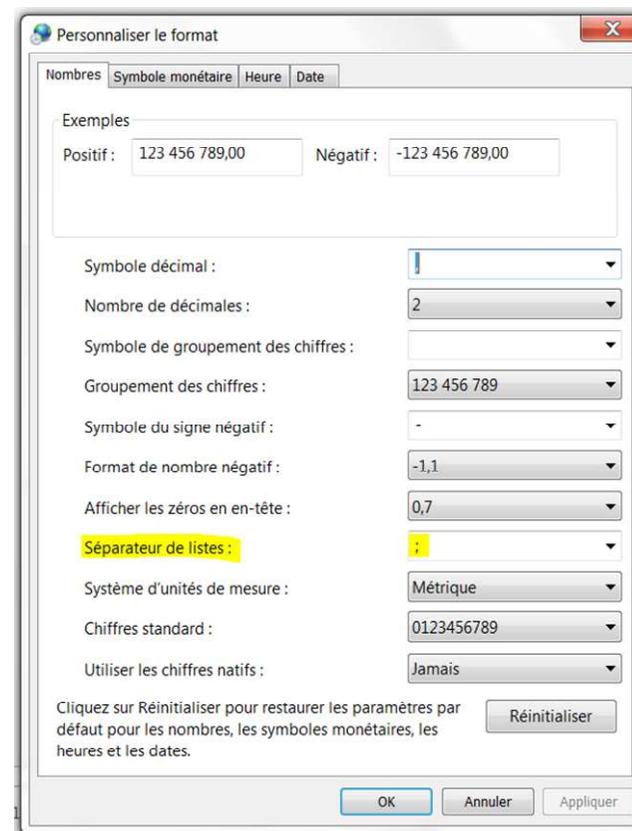

- Choisir le point-virgule comme séparateur de liste
- Cliquer sur OK pour valider
- Redémarrer l'ordinateur si cela est nécessaire
- Utiliser le bouton Réinitialiser pour restaurer les paramètres par défaut.